

Çalıştırma Notları

Lumify Tanı Amaçlı Ultrason Sistemi
20 Mayıs 2023



4535 621 67901 Rev A




Çalıştırma Notları Hakkında

Çalıştırma notları, yanlış anlaşılabilir veya kullanıcıya zorluk çıkarabilecek bazı sistem yanıtlarını açıklayan bilgiler içerir. Çalıştırma notlarını inceleyin ve bu notların bir kopyasını sistem kılavuzu ile birlikte saklayın. Gerekliyse çalıştırma notlarını ultrason sisteminin yanına yapıştırın.

Etiketleme Bilgileri

Kayıtlarınız için ürünle birlikte verilen *Hızlı Kullanım Kılavuzu*'nu muhafaza edin, bu kılavuz Lumify Tanı Amaçlı Ultrason Sistemi etiketleme bilgilerini içerir.

Sistemi Kullanma

- (Yalnızca Android cihazlar) PW Doppler modunda, muayenenin hızlı dondurulup çözdürülmesi, sesin durdurulmasına neden olabilir. PW Doppler modundan çıkıp tekrar girmek bazen sorunu çözebilir.
- (Yalnızca Android cihazlar) 2B modundan PW Doppler moduna geçiş yaparken cihazın döndürülmesi, yazılımın çalışmayı durdurmasına neden olabilir.
- (Yalnızca Android cihazlar) Tarama hızı ayarını değiştirdiğinizde dondurulmuş bir iz düzgün ölçeklenmeyebilir.
- (Yalnızca Android cihazlar) PW Doppler modunu tam ekranda yatay konumda görüntülerken, tam ekran görünümünden çıkma kumandası  simgesi izi ters çevirme kumandası  simgesini kapatır, ancak izi ters çevirme kumandasının etkinleştirme alanı üstte kalır. Tam ekran görünümünden çıkmak için kumandaya dokunduğunuzda iz ters çevrilebilir.
- (Yalnızca Android cihazlar) PW Doppler modunda, spektral ize geçiş yaptıktan sonra **Depth**  kadranını ayarlayıp 2B görüntüye geri dönerseniz 2B görüntü bozulabilir.
- **Fast Flow** ve **Slow Flow** kumandaları, Renkli modda biraz üst üste gelebilir. Bu genellikle 5. nesil iPad mobil cihazlarında yatay konumda görünür. Bu, kumandaların işlevini etkilemez.
- (Sadece iOS cihazlar) **Patient Info** formunda hastanın **Date of Birth** alanını manuel olarak düzelttiğinizde yıla ait tüm dört hanenin silinip tekrar girilmesi hatayla sonuçlanır. En iyi sonucu elde etmek için tarihi tekrar girin.
- (Sadece iOS cihazlar) **Contact Information** formunda **Back** kumandasını içeren navigasyon çubuğu yoktur (**Settings** menüsünde **Customer Information**'dan erişilir). Sayfadan çıkmak için önce müşteri bilgilerini girmeniz ve ardından **Continue** ögesine dokunmanız gerekir.
- (Sadece iOS cihazlar) Lumify uygulamasından çıktığınızda veya mobil cihaz uyku moduna geçtiğinde Lumify Güç Modülü (LPM) uyku moduna geçebilir. Uyku modunda LPM ile taramaya devam etmeye çalışırsanız bağlantı hatası mesajı alırsınız. LPM'yi uyandırmak için LPM'nin arkasındaki düğmeye basın.

Reacts Kullanımı (Yalnızca Android Cihazlar)

Başka bir Lumify cihazından Reacts çağrısının yanıtlanması, Lumify yazılımının beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir. Bu sorunun meydana gelme sıklığını azaltmak için Reacts çağrısı almadan önce alıcı cihazdaki Lumify uygulamasına kamera ve mikrofon erişimi verin.

İnceleme

- Dışa aktarılan döngülerin Windows bilgisayarda Windows Media Player kullanılarak oynatılması, kayıttan oynatmada boşluklara neden olabilir. Bunu önlemek için farklı bir medya oynatıcısı kullanın.
- (Yalnızca Android cihazlar) Cihazın döndürülmesi, açıklamaların kaybolmasına neden olabilir.
- (Yalnızca Android cihazlar) M-modda veya PW Doppler modunda, tam ekran görünümüne geçilmesi, açıklamaların yerlerinin değiştirmesine neden olabilir.
- (Yalnızca Android cihazlar) M-modunda veya PW Doppler modunda yapılan açıklamaların yerleri İnceleme'de değişebilir.
- (Sadece iOS cihazlar) Kaydedilen muayenelerden oluşan uzun listenin en altına giderseniz listedeki son muayene, ekranın kenarında kesilebilir.
- (Yalnızca iOS cihazlar) Herhangi bir muayeneyi, görüntüyü ya da döngüyü dışarı aktardığınızda, işlemin ve veri transferinin doğru olduğundan emin olana kadar Lumify'ı dışarı aktarma tamamlanana kadar önde, etkin olarak tutmalısınız.

Sistem Bakımı

(Yalnızca iOS cihazlar) iPad mini 5 mobil cihazı, Lumify Power Module'e (LPM) bağlıyken şarj olmayabilir. LPM ve iPad mini 5 mobil cihazın tamamen şarj olduğundan emin olmak için ayrı ayrı şarj edin.

Philips Ultrasound LLC

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tüm hakları saklıdır. ABD'de basılmıştır.
Telif hakkı sahibinin önceden yazılı onayı olmaksızın elektronik, mekanik veya başka bir yolla, bütünüyle veya kısmen çoğaltılması ya da iletilmesi yasaktır.



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

